


Q CGに通り芯が表示されない

A1 通り芯を縦横 2 本以上作図します

A2 [作図ビューのみ表示する]を「いいえ」に変更します


A3 通り芯をシェーディング対象に入れます

CGに通り芯を表示するには、図面上に通り芯が縦横 2 本以上作図されており、プロパティの[作図ビューのみ表示する]が「いいえ」に設定されている必要があります。

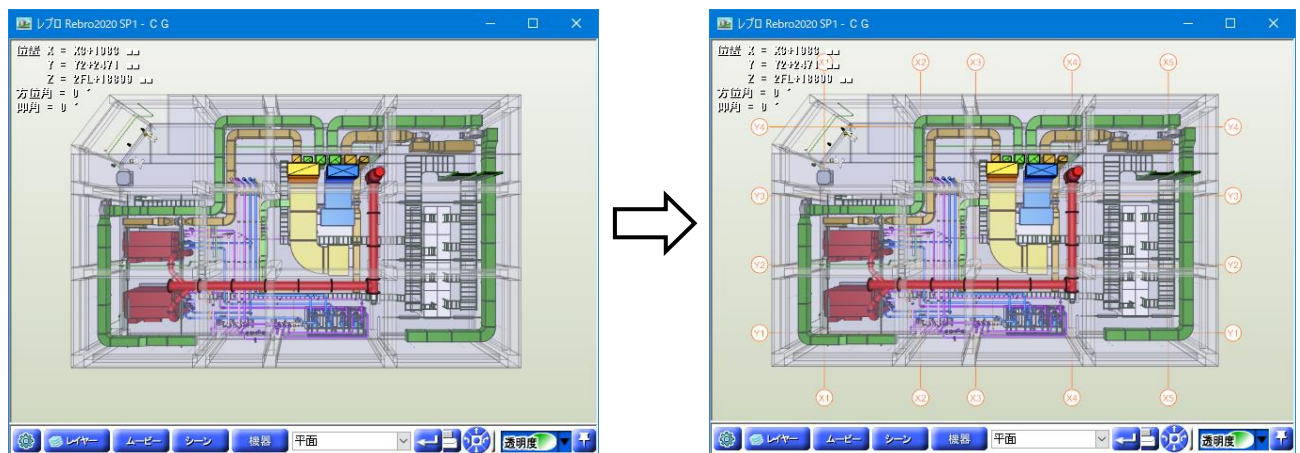


▼A1 通り芯を縦横 2 本以上作図します

[建築]タブの通り芯の作図コマンド([通り芯の一括作図]、[通り芯の作図]、[置き換え])を使用し、通り芯を縦横 2 本以上作図します。

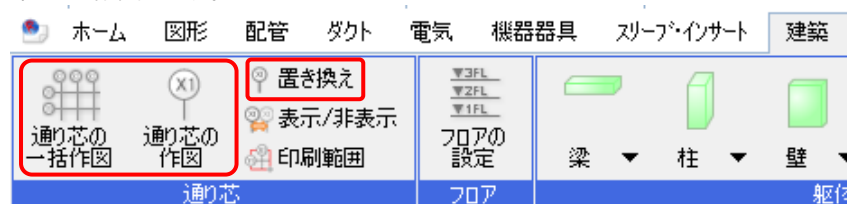


▼A2 [作図ビューのみ表示する]を「いいえ」に変更します

表示したい通り芯を選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]をクリックします。
[通り芯]カテゴリの[作図ビューのみ表示する]を「いいえ」に変更します。

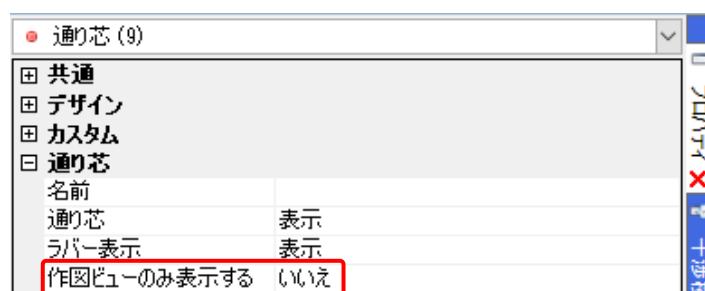

●補足説明

[通り芯の作図]/[置き換え]で通り芯を作図する場合、リボンの[作図ビューのみ表示する]のチェックを外すと、[作図ビューのみ表示する]を「いいえ」に設定して作図できます。([通り芯の一括作図]で通り芯を作図する場合、[作図ビューのみ表示する]は自動で「いいえ」に設定されます。)

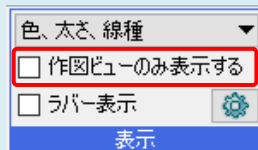

▼A3 通り芯をシェーディング対象に入れます

A1、A2 を行っても、通り芯が表示されない場合、[設定]で通り芯がシェーディング対象から外れている可能性があります。

[設定]の[一般]タブ-[CG]-[その他]で、[シェーディング対象データ]の[通り芯]にチェックを入れ、[OK]で閉じます。

